

Предприятие основано
в 2003 году




ВИБРОСИТА типа СВ непрерывного действия

Предназначены для пылеплотного рассева на несколько фракции сыпучих материалов, не склонных к налипанию, крупностью не более 30 мм.

Оптимальные условия рассева достигаются путем применения трехкомпонентной вибрации, с помощью которой происходит самоочистка сетки от "трудных" зерен.

Работа сит типа СВ сочетает в себе эффект применения плоскорешетного классификатора и грохота.

Как показывает длительный опыт эксплуатации, по своему техническому уровню вибросита СВ не уступают зарубежным аналогам, а по некоторым параметрам существенно их превосходят.

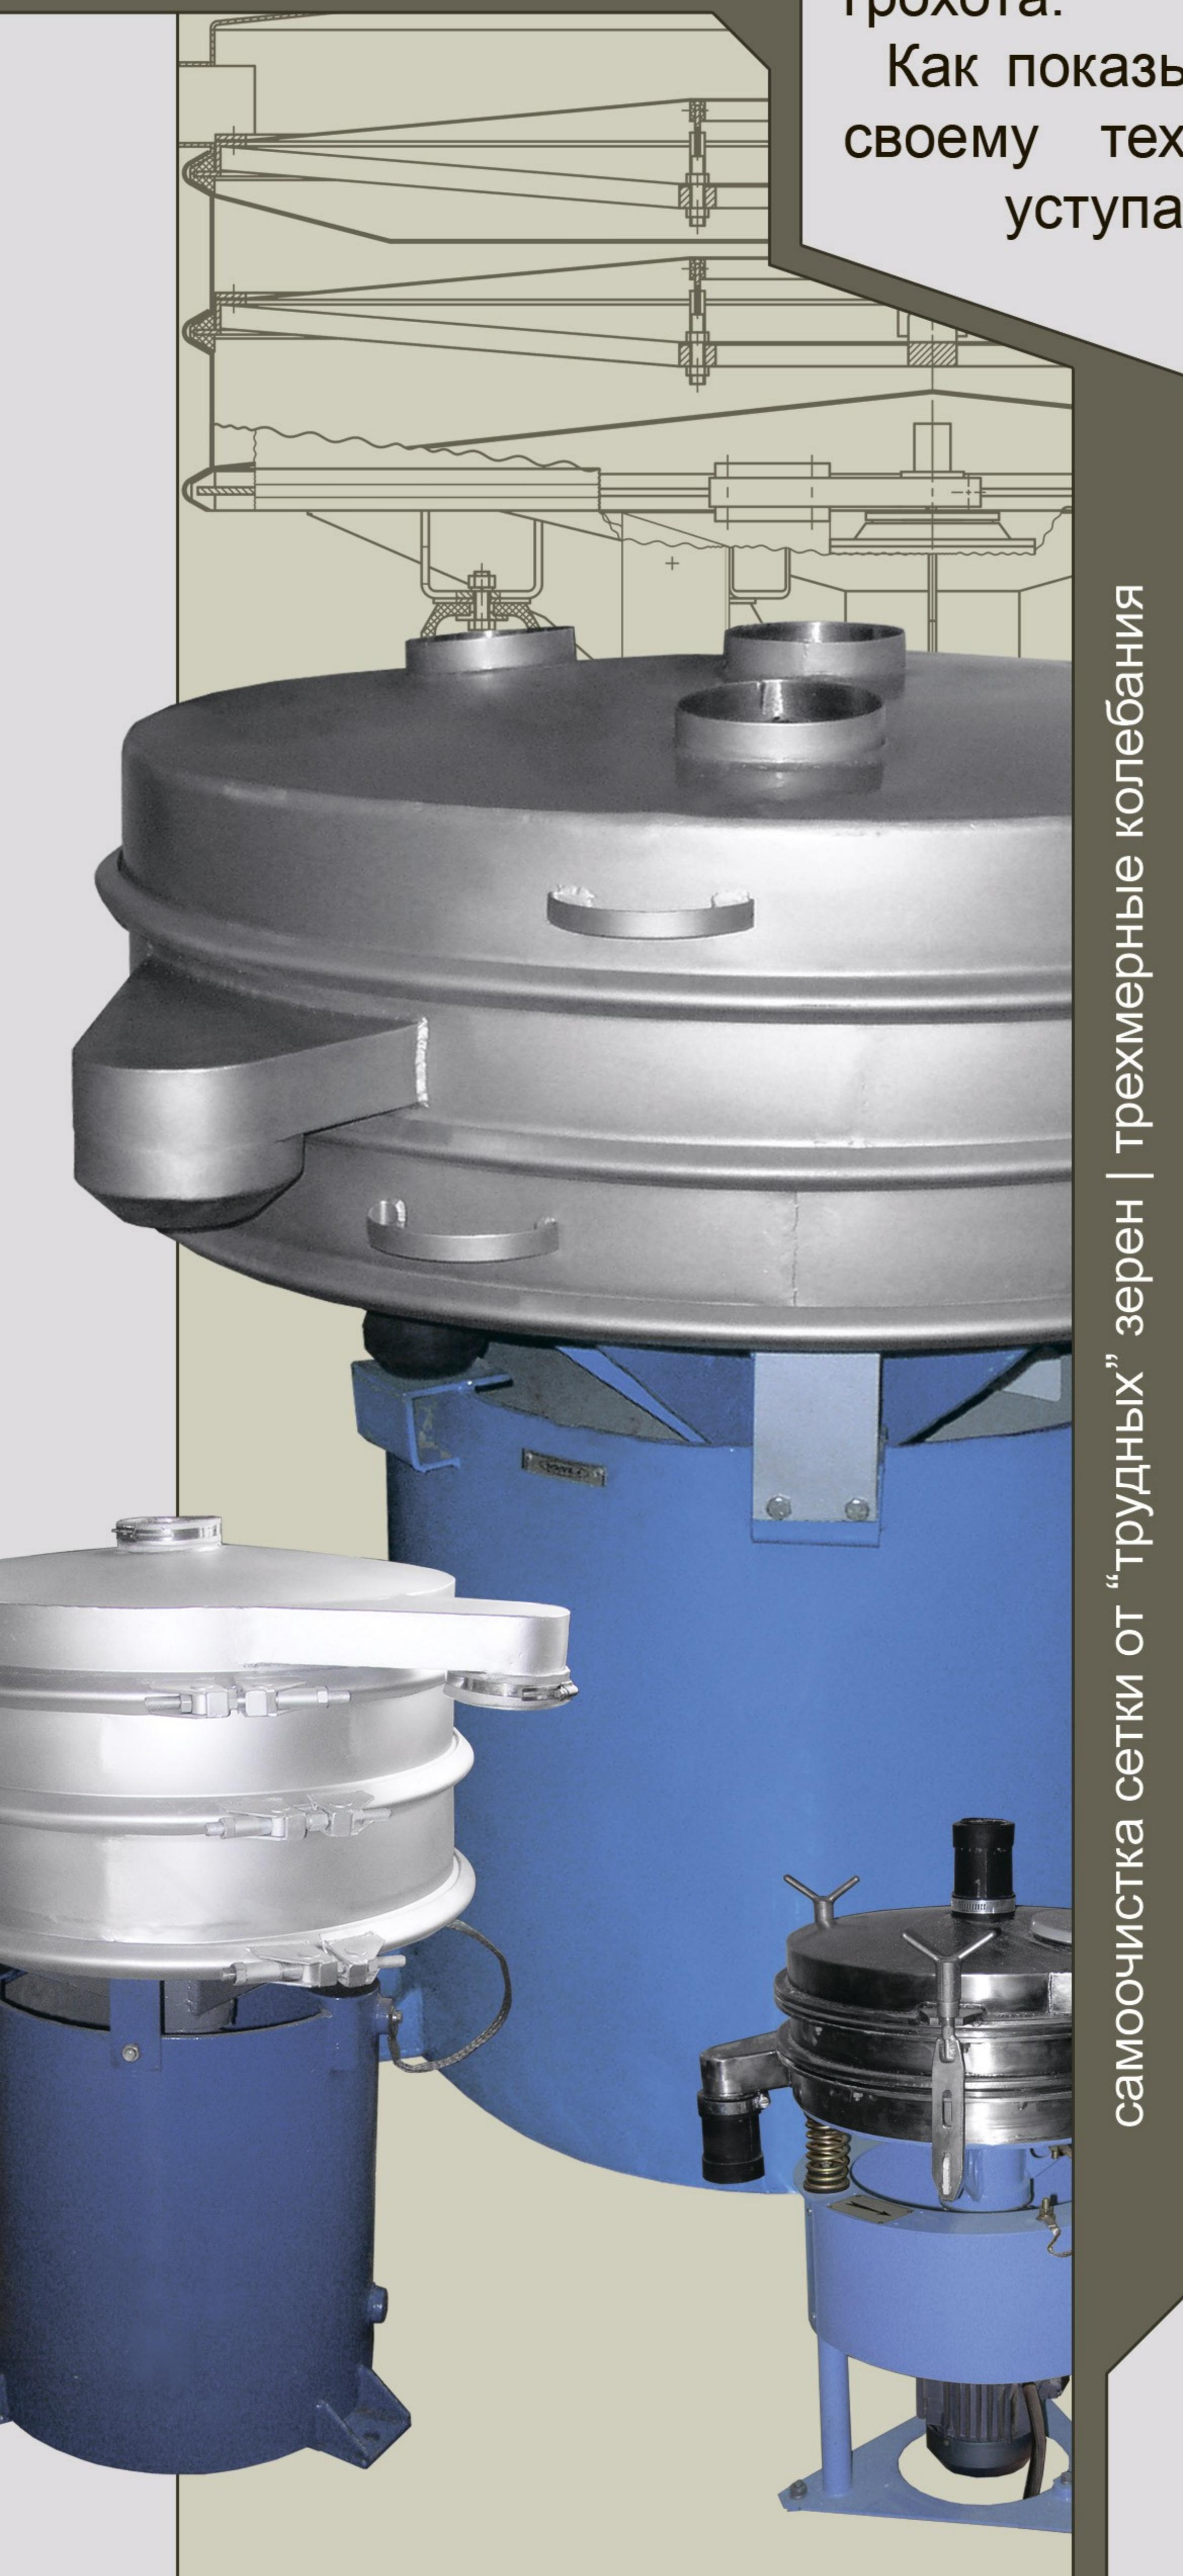


Достоинства

- самоочистка сетки
- высокая надежность
- низкая энергоемкость
- безопасность эксплуатации
- работа в непрерывном режиме
- простота конструкции и настройки
- пылеплотность аппарата
- эффективность рассева

Области применения

- в пищевой промышленности - заводы по производству сухого молока, кондитерские фабрики, масложирокомбинаты, производители ароматизаторов и специй;
- в химической промышленности - предприятия, изготавливающие синтетические моющие средства, ПВХ, ПС;
- в строительной отрасли - рассев песка, изготовление сухих строительных смесей;
- в фармацевтике - для контрольного просева препаратов
- во многих других отраслях.

Устройство и принцип работы

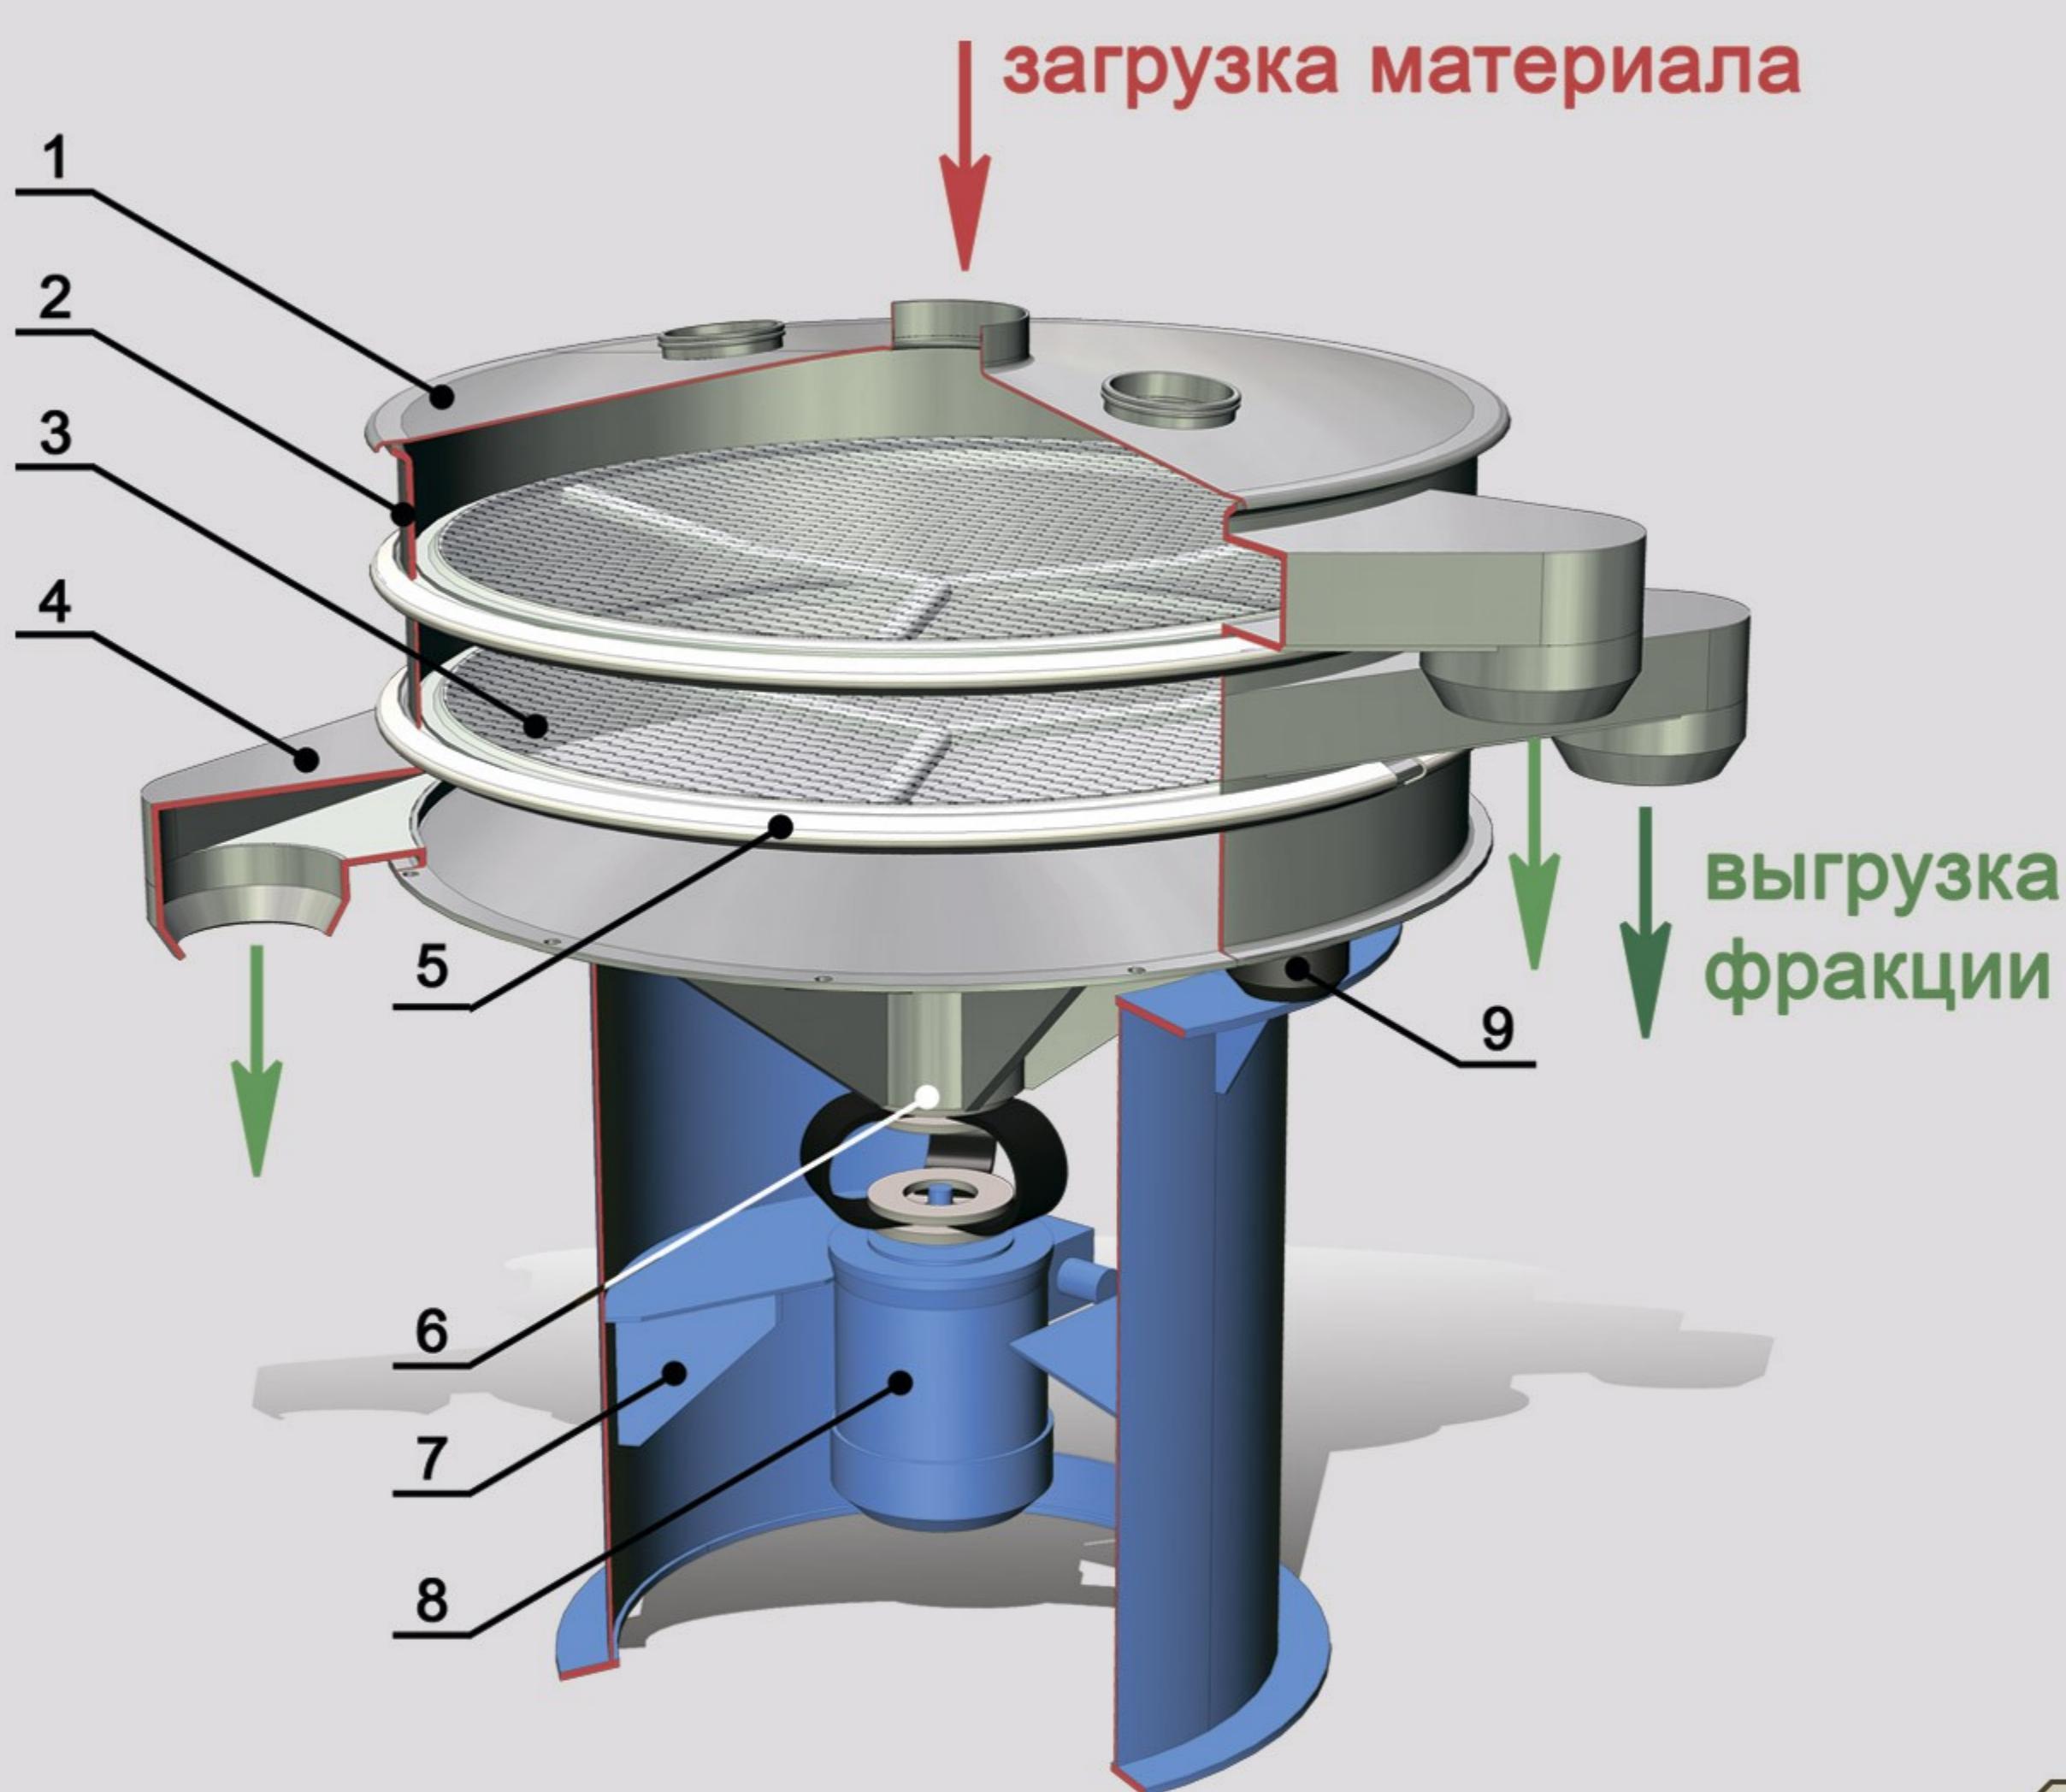

1 - крышка, 2 - обечайки, 3 - каркас с сеткой,
4 - патрубок разгрузки, 5 - стяжка,
6 - вибропривод, 7 - рама, 8 - двигатель,
9 - виброизолятор.


Вибрационные сите СВ состоят из корпуса с просеивающими поверхностями, соединенного с ним вибровозбудителя, задающего колебания системе, и рамы.

Вращение вибровозбудителю передается от двигателя через упругую муфту. Колеблющиеся части (корпус и вибровозбудитель) опираются на раму при помощи резиновых виброизоляторов.

Корпус сита выполнена из цилиндрических обечаек, собирающихся при помощи быстросъемных хомутов. Просеивающие поверхности (сетки) крепятся на каркасах, которые устанавливаются между обечаек корпуса.

Такая конструкция позволяет произвести быструю замену сеток и изменить их количество в зависимости от требуемого числа фракций просеиваемого материала.

Резиновые герметизаторы на загрузочном и разгрузочных патрубках, а также уплотнение в местахстыковки обечаек обеспечивают пылеплотную работу сита.

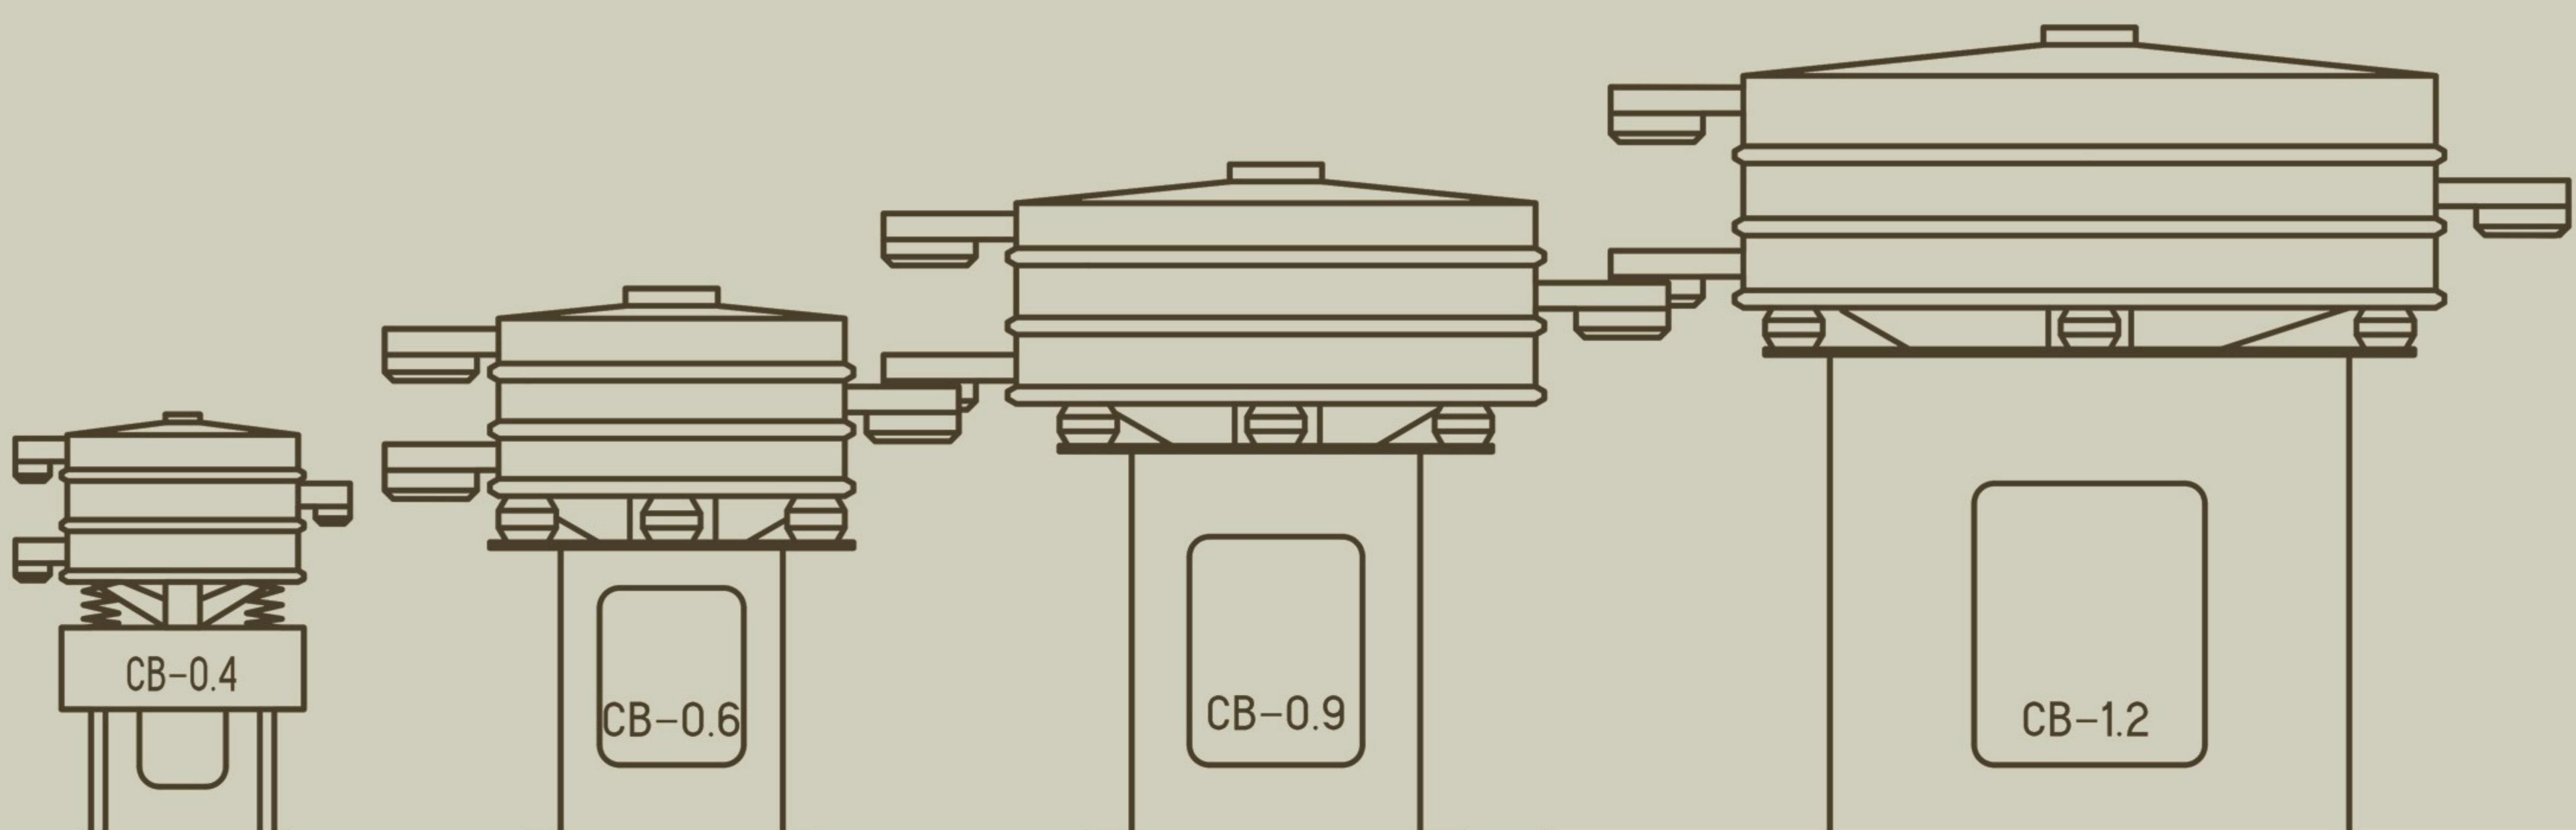

Техническая характеристика

Показатели СВ	Значение			
	СВ-0,4	СВ-0,6	СВ-0,9	СВ-1,2
Размер корпуса, м	Ø0,4	Ø 0,6	Ø 0,9	Ø 1,2
Ситовая поверхность, м ²	0,11	0,28	0,6	1,0
Количество фракций	2...3		2...4	
Мощность двигателя, кВт	0,25	0,37	0,75	1,1
Габаритные размеры :				
высота, мм	740	1237	1330	1565
длина, мм	590	1000	1250	1720
ширина, мм	565	1000	1250	1720
Масса, кг	51	143	240	444

Размер ячеек сетки мм		Производительность м ³ /ч		
верхн.	нижн.	СВ2-0,6	СВ2-0,9	СВ2-1,2
4,0	2,0	0,7	1,5	3,0
3,2	1,0	0,7	1,5	3,0
3,2	0,63	0,5	1,0	2,0
2,0	0,63	0,3	0,7	1,5
2,0	0,315	0,3	0,7	1,5
1,0	0,315	0,2	0,5	1,2
1,0	0,16	0,15	0,5	1,0
0,63	0,16	0,1	0,3	0,8
1,0	0,63	0,1	0,3	0,6
1,0	0,315	0,04	0,1	0,5
0,63	0,315	0,04	0,1	0,5
0,16	0,071	0,02	0,05	0,08
0,1	0,045	0,01	0,02	0,04